

4 調査結果のまとめ

(1) 尾張地域

3月から5月及び9月の降水量は平年よりかなり多かった。なお、年間降水量は9月の降水量が台風の影響等もあって平年値を大きく上回ったことから、平年を上回る結果となった。(資料-6)


揚水量は昨年と比べわずかに減少し、地下水位は昨年と比べほぼ変動がなかった。

1年間に1cm以上沈下した水準点はなく、沈下域は見られなかった。

地盤沈下と地下水位の関連について、累積最大沈下点「A3-4」近くの十四山地盤沈下観測所の地下水位と同観測所にある水準点「A309」の累積変動量を例として図4-1に示す。地下水揚水規制実施以降、長期的には地下水位上昇に伴い沈下速度は鈍化し、最近では微少な隆起沈下を繰り返しながら沈静化している。

一方、沈下しやすい軟弱な粘土層が厚く堆積している尾張西部では、最近5年間で数cmの沈下をしている水準点があり、緩やかではあるが依然として沈下の傾向が見られる。

以上のことから、長期的な地下水位の上昇に伴い地盤沈下は沈静化しているものの、西部には軟弱な粘土層が厚く堆積していることや地下水位が低下することは、地盤沈下の発生につながることから、今後も注意深く観測していく必要がある。

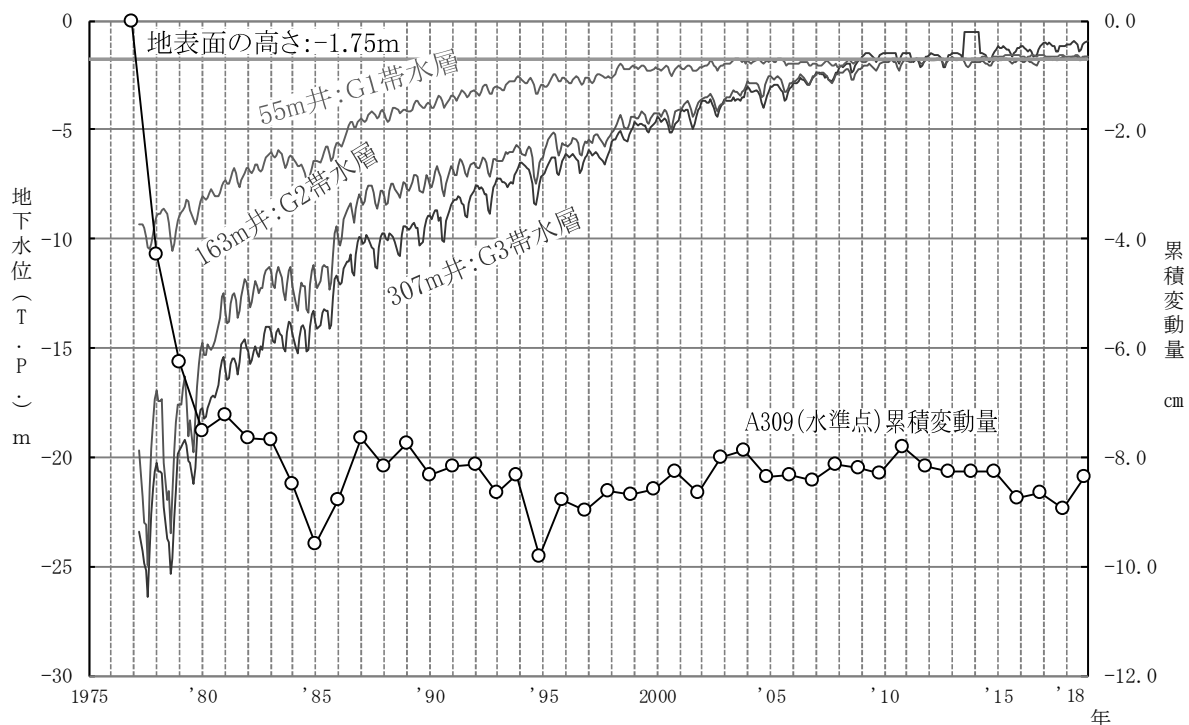

注1) 地下水位は次年の目盛りまでの間を12分割して月平均水位を表示している。

注2) 累積変動量は、測量基準日(尾張・名古屋地域:11月1日)における水準測量結果から算出している。

図4-1 十四山地盤沈下観測所における地下水位及び水準点「A309」累積変動量

(2) 知多地域

2012年から2016年までの4年間で1年当たり1cm以上の沈下を示した水準点はなく、沈下域は見られなかった。

(3) 西三河地域

2015年から2017年までの2年間で1年当たり1cm以上の沈下を示した水準点はなく、沈下域は見られなかった。

(4) 東三河地域

年間降水量は平均値を上回る結果となり(資料一6)、地下水位は昨年と比べ上昇傾向にあった。また、2014年から2018年までの4年間で1年当たり1cm以上の沈下を示した水準点はなく、沈下域は見られなかった。